



# ЦИФРОВЫЕ МУЛЬТИМЕТРЫ

## MS8222H

### РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

#### ИНФОРМАЦИЯ О БЕЗОПАСНОСТИ

#### **ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ НАСТОЯЩЕЕ РУКОВОДСТВО ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭТОГО МУЛЬТИМЕТРА.**

Этот цифровой мультиметр был разработан в соответствии с требованиями безопасности IEC1010-1 для электрических измерительных приборов с категорией перенапряжения (1000 В КАТ. II) и категорией по условиям применения 2.

#### **Основные правила техники безопасности**

Причиной электрического шока или смерти могут стать даже низкое напряжение и малый ток. Чрезвычайно важно, чтобы Вы ознакомились с этой информацией о безопасности перед использованием Вашего мультиметра. Следуйте всем правилам техники безопасности и инструкциям для конкретного проверяемого оборудования.

- Выключите питание и разрядите высоковольтные конденсаторы перед измерением сопротивления, емкости, прозвонкой цепи, проверкой диодов или другими измерениями проводимыми непосредственно в электрических цепях.
- Проверьте провода щупов на отсутствие повреждений изоляции, оголенного металла и обрыва проводника. Поврежденные щупы необходимо заменить.
- Не используйте прибор, если он выглядит поврежденным.
- Выбирайте для измерения надлежащий режим и диапазон.
- Всегда будьте осторожны при работе с постоянным напряжением выше 60 В или действующим переменным выше 30 В, такое напряжение опасно из-за возможности электрического шока.
- Отключение щупа находящегося под земляным потенциалом всегда производите последним.
- При использовании щупов, держите ваши пальцы подальше от исследуемых контактов, позади охранных барьеров щупов.
- Перед подключением щупов при измерении тока выключите источник питания электрической цепи.
- Щупы должны быть подключены к надлежащим входным гнездам мультиметра.
- Время измерения большого электрического тока не должно превышать 10 секунд, с последующей паузой в течение 15 минут.
- Не допускается использовать этот мультиметр во взрывоопасной среде (т.е. в присутствии огнеопасных газов, паров, или пыли).
- При замене плавких предохранителей отступление от спецификации не допускается, используйте только указанные типы и номиналы. Во избежание электрического шока перед заменой предохранителей отключите от входов прибора щупы и любые входные сигналы.
- При замене батареи используйте только указанные в спецификации типы. Во избежание электрического шока перед заменой батареи отключите от входов прибора щупы и любые входные сигналы.
- Не поводите калибровку и обслуживание прибора в одиночку. Рядом должен находиться другой человек обученный оказанию первой медицинской помощи.

#### **Значение символов**

	Внимание! Обратитесь к руководству по эксплуатации
	Возможно присутствие опасного напряжения
	Земля (контакт заземления)
	Переменный ток (AC)
	Постоянный ток (DC)
	Переменный или постоянный ток (AC/DC)
	Батарея разряжена
	Плавкий предохранитель
	Соответствует европейским нормам безопасности
	Двойная изоляция (класс защиты II)

#### Краткое описание

#### **Введение**

Этот мультиметр - профессиональный портативный измерительный прибор с цифровым и 40-сегментным графическим дисплеями, возможностью фиксации результата измерения, подсветки дисплея и легко читаемыми показаниями; имеет защиту от перегрузки и индикатор разряда батареи. Этот мультиметр идеален для широкого круга применения: на производстве, в школе, для хобби и дома.

Прибор имеет функции измерения:

- переменного/постоянного (DC/AC) напряжения;
- переменного/постоянного (DC/AC) тока;
- сопротивления;
- емкости;
- индуктивности;
- частоты;
- температуры;
- прозвонка цепи;
- проверка диодов;
- проверка транзисторов;
- проверка TTL логики.

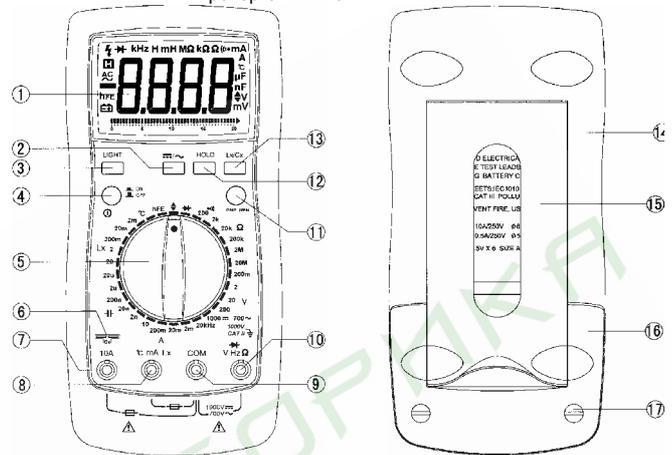


Рисунок 1

Рисунок 2

#### **Элементы прибора**

##### (1) ЖК-дисплей

Отображает результат измерения, режим работы и другие символы.

##### (2) Кнопка

Нажмите эту кнопку для включения режима измерения переменного или постоянного тока (напряжения).

##### (3) Кнопка LIGHT

Нажмите эту кнопку для включения подсветки дисплея. Подсветка выключится автоматически приблизительно через 6 секунд.

##### (4) Кнопка включения/выключения мультиметра

##### (5) Поворотный переключатель

Этот переключатель предназначен для выбора режима и диапазона измерения.

##### (6) Колодка Sx

Колодка Sx предназначена для подключения измеряемой емкости.

##### (7) Входное гнездо 10A

Положительный вход для измерения тока до 10 А (AC или DC).

##### (8) Входное гнездо °C/mA/Lx

Положительный вход для измерения температуры, тока в диапазоне mA или индуктивности.

##### (9) Входное гнездо COM

Отрицательный вход (заземления) для всех видов измерений.

##### (10) Входное гнездо VΩ/Hz

Положительный вход для измерения напряжения, сопротивления, частоты, проверки диодов и TTL логики.

##### (11) Колодка для подключения, проверяемого транзистора

##### (12) Кнопка HOLD

Нажмите эту кнопку для фиксации текущего показания на экране. При повторном нажатии этой кнопки зафиксированное показание будет утрачено и прибор вернется к режиму измерения.

##### (13) Колодка Lx/Cx

Нажмите эту кнопку для переключения режимов измерения емкости или индуктивности.

##### (14) Задняя крышка

##### (15) Подставка мультиметра

##### (16) Крышка отсека батареи

##### (17) Специальные винты

Эти винты фиксируют крышки отсека батареи

#### **ЖК-дисплей**

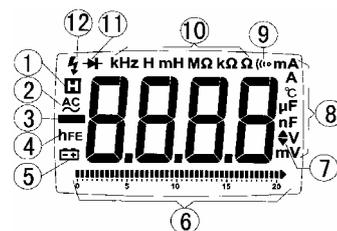


Рисунок 3



(1) - индикатор режима фиксации показания



(2) - индикатор режима измерения переменного тока

(3) Индикатор отрицательного значения результата измерения

- (4) hFE - индикатор режима измерения параметра транзистора
- (5)  - индикатор разряда батареи питания
- (6)  - графический дисплей
- (7) Индикатор ТТЛ логического уровня: "▲" – высокий; "▼" – низкий
- (8)  - индикатор размерности результата измерения
- (9)  - индикатор режима прозвонки цепи
- (10)  - индикатор размерности результата измерения
- (11)  - индикатор режима проверки диодов
- (12)  - индикатор опасного напряжения (высокое напряжение)

#### Дополнительные функции

- (1) **Автоматическое выключение.** Мультиметр автоматически выключится приблизительно через 10 минут работы; для повторного включения верните в положение "OFF" и снова нажмите кнопку включения мультиметра.
- (2) **Звуковой сигнал.** При прозвонке цепи, если сопротивление менее 50 Ом прибор подаст звуковой сигнал. При проверке ТТЛ-логики прибор подаст звуковой сигнал при низком логическом уровне.
- (3) **Подсветка дисплея.** При недостаточной освещенности затрудняющей чтение показаний нажмите кнопку "LIGHT" для включения подсветки дисплея.
- (4) **Фиксация показания.** Для фиксации текущего показания на экране нажмите кнопку "HOLD", для возврата в режим измерения нажмите эту кнопку повторно.

#### Проведение измерений

##### Введение

В этой части описаны все процедуры измерений при любом положении поворотного переключателя, необходимая информация о безопасности и показано подключение к входам прибора.

##### Измерение постоянного/переменного напряжения

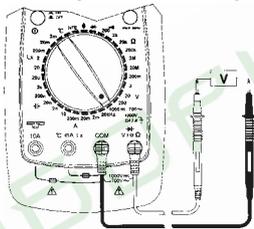


Рисунок 4

- (1) Вставьте штекер черного щупа в гнездо COM, а красного в гнездо V.
- (2) Установите поворотный переключатель в положение требуемого диапазона V. Подключите щупы, как показано на рис. 4.
- (3) Если на дисплее Вы увидите только символ "0L", это означает состояние перегрузки, и следует выбрать больший диапазон измерения.
- (4) Прочитайте на ЖК-дисплее показание результата измерения. Полярность красного щупа будет соответствовать полярности, индицируемой вместе с величиной напряжения.
- (5) Для измерения переменного напряжения нажмите кнопку "ACV"; для возврата в режим измерения постоянного напряжения еще раз нажмите кнопку "DCV".



##### ВНИМАНИЕ:

- Не пытайтесь измерять постоянное напряжение выше 1000 В или переменное среднеквадратичное выше 700 В.
- Если величина измеряемого напряжения заранее неизвестна, всегда устанавливайте поворотный переключатель в положение наибольшего диапазона.
- Во избежание электрического шока не прикасайтесь к любым электрическим проводникам.
- По завершении измерения отключите щупы от исследуемых цепей и гнезд мультиметра.

##### Измерение постоянного/переменного тока в диапазоне mA

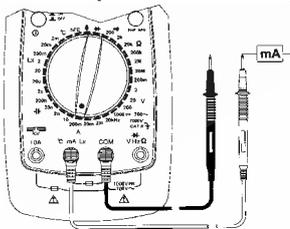


Рисунок 5

- (1) Вставьте штекер черного щупа в гнездо COM, а красного в гнездо mA.
- (2) Установите поворотный переключатель в положение требуемого диапазона mA. Подключите щупы, как показано на рис. 5.
- (3) Если на дисплее Вы увидите только символ "0L", это означает состояние перегрузки, и следует выбрать больший диапазон измерения.
- (4) Прочитайте на ЖК-дисплее показание результата измерения. Полярность красного щупа будет соответствовать полярности, индицируемой вместе с величиной напряжения.
- (5) Для измерения переменного тока нажмите кнопку "ACI"; для возврата в режим измерения постоянного тока еще раз нажмите кнопку "DCI".



##### ВНИМАНИЕ:

- Попытка измерить ток больше 200 mA в диапазоне mA приведет к выходу из строя плавкого предохранителя.
- По завершении измерения отключите щупы от исследуемых цепей и гнезд мультиметра.

##### Измерение постоянного/переменного тока в диапазоне A

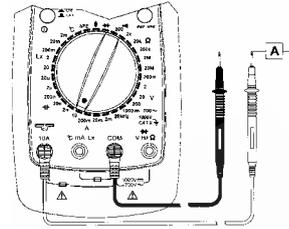


Рисунок 6

- (1) Вставьте штекер черного щупа в гнездо COM, а красного в гнездо 10A.
- (2) Установите поворотный переключатель в положение 10A. Подключите щупы, как показано на рис. 6.
- (3) Если на дисплее Вы увидите только символ "0L", это означает состояние перегрузки.
- (4) Прочитайте на ЖК-дисплее показание результата измерения. Полярность красного щупа будет соответствовать полярности, индицируемой вместе с величиной напряжения.
- (5) Для измерения переменного тока нажмите кнопку "ACA"; для возврата в режим измерения постоянного тока еще раз нажмите кнопку "DCA".



##### ВНИМАНИЕ:

- Попытка измерить ток больше 10 A приведет к выходу из строя плавкого предохранителя.
- Продолжительность измерения не должна превышать 10 секунд, с последующей паузой в течение 15 минут.
- По завершении измерения отключите щупы от исследуемых цепей и гнезд мультиметра.

##### Измерение сопротивления и прозвонка цепи

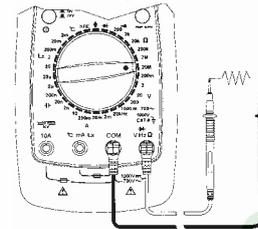


Рисунок 7

- (1) Вставьте штекер черного щупа в гнездо COM, а красного в гнездо Ω.
- (2) Установите поворотный переключатель в положение требуемого диапазона измерения сопротивления. Подключите щупы, как показано на рис. 7.
- (3) Если на дисплее Вы увидите только символ "0L", это означает состояние перегрузки, и следует выбрать больший диапазон измерения.
- (4) Прочитайте на ЖК-дисплее показание результата измерения.
- (5) При режиме прозвонки цепи, если сопротивление цепи менее 50 Ом прибор подаст звуковой сигнал. Подключите щупы, как показано на рис. 7.



##### ВНИМАНИЕ:

- Перед измерением сопротивления в схеме, убедитесь, что питание схемы выключено, и конденсаторы полностью разряжены.
- По завершении измерения отключите щупы от исследуемых цепей и гнезд мультиметра.

##### Измерение емкости

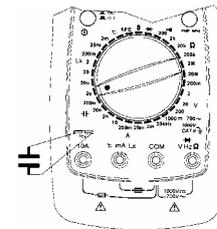


Рисунок 8

- (1) Установите поворотный переключатель в положение требуемого диапазона измерения емкости Cx и нажмите кнопку "Lx/Cx".
- (2) Вставьте выводы конденсатора в гнезда колодки Lx/Cx как показано на рис. 8.
- (3) Если на дисплее Вы увидите только символ "0L", это означает состояние перегрузки, и следует выбрать больший диапазон измерения.
- (4) Прочитайте на ЖК-дисплее показание результата измерения.



**ВНИМАНИЕ:**

- Перед измерением непосредственно в схеме, убедитесь, что питание схемы выключено, и конденсаторы полностью разряжены.
- По завершении измерения отключите щупы от исследуемых цепей и гнезд мультиметра.

**Измерение индуктивности**

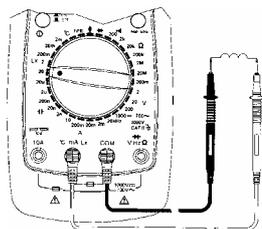


Рисунок 9

- (1) Вставьте штекер черного щупа в гнездо **COM**, а красного в гнездо **Lx**.
- (2) Установите поворотный переключатель в положение требуемого диапазона измерения индуктивности **Lx**. Подключите щупы, как показано на рис. 9.
- (3) Если на дисплее Вы увидите только символ "0L", это означает состояние перегрузки, и следует выбрать больший диапазон измерения.
- (4) Прочитайте на ЖК-дисплее показание результата измерения.



**ВНИМАНИЕ:**

- Перед измерением непосредственно в схеме, убедитесь, что питание схемы выключено, и конденсаторы полностью разряжены.
- По завершении измерения отключите щупы от исследуемых цепей и гнезд мультиметра.

**Измерение частоты**

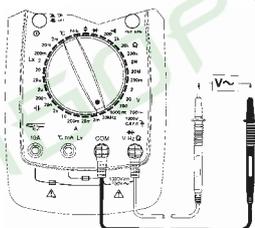


Рисунок 10

- (1) Вставьте штекер черного щупа в гнездо **COM**, а красного в гнездо **Hz**.
- (2) Установите поворотный переключатель в положение 20kHz. Подключите щупы, как показано на рис. 10.
- (3) Если на дисплее Вы увидите только символ "0L", это означает состояние перегрузки.
- (4) Прочитайте на ЖК-дисплее показание результата измерения.



**ВНИМАНИЕ:**

- Убедитесь, что амплитуда входного сигнала не превышает максимального входного значения (250 В).
- По завершении измерения отключите щупы от исследуемых цепей и гнезд мультиметра.

**Измерение температуры**

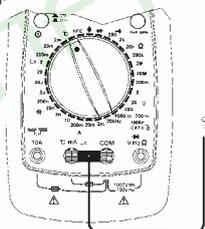


Рисунок 11

- (1) Вставьте вилку термпары в гнезда **COM** и **°C**.
- (2) Установите поворотный переключатель в положение °C. Подключение показано на рис. 11.
- (3) Прижмите датчик термпары к объекту измерения.
- (4) Если на дисплее Вы увидите только символ "0L", это означает состояние перегрузки.
- (5) Прочитайте на ЖК-дисплее показание результата измерения.



**ВНИМАНИЕ:**

- При неподключенной термпаре мультиметр показывает температуру внутри своего корпуса.
- Не допускается в режиме измерения температуры подключать входы прибора к любым источникам сигнала.
- По завершении измерения отсоедините термпару от измеряемого объекта и гнезд мультиметра.

**Проверка диодов**

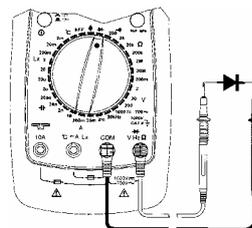


Рисунок 12

- (1) Вставьте штекер черного щупа в гнездо **COM**, а красного в гнездо **VΩ**.
- (2) Установите поворотный переключатель в положение . Подключите щупы, как показано на рис. 12.
- (3) Типичное падение напряжения для кремниевого диода должно быть около 0.6 В и германиевого – около 0.3 В.
- (4) При обратном подключении диода к щупам прибор должен показывать на дисплее только символ "0L".
- (5) Прочитайте на ЖК-дисплее показание результата измерения.



**ВНИМАНИЕ:**

- Перед измерением непосредственно в схеме, убедитесь, что питание схемы выключено, и конденсаторы полностью разряжены.
- По завершении измерения отключите щупы от исследуемых цепей и гнезд мультиметра.

**Проверка ТТЛ-логики**

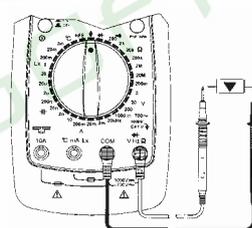


Рисунок 13

- (1) Вставьте штекер черного щупа в гнездо **COM**, а красного в гнездо **V**.
- (2) Установите поворотный переключатель в положение . Подключите щупы, как показано на рис. 13.
- (3) Если на дисплее Вы увидите только символ "0L", это означает состояние перегрузки.
- (4) При напряжении (низкий уровень)  $\leq 0.8$  В на дисплее появится символ "▼" и будет включен звуковой сигнал. При напряжении (высокий уровень)  $\geq 2.0$  В на дисплее появится символ "▲".

**Проверка транзисторов**

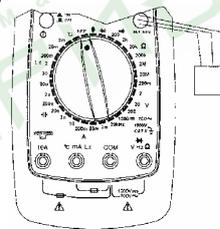


Рисунок 14

- (1) Установите поворотный переключатель в положение **hFE**.
- (2) Вставьте выводы транзистора в гнезда колодки **hFE**, как показано на рис. 14.
- (3) Прочитайте на ЖК-дисплее показание результата измерения.

**Обслуживание пользователем**

**Замена батареи**

Если на дисплее появится символ , то для надлежащей работы прибора, батарея должна быть заменена. Процедура замены батареи:

- (1) Установите кнопку включения мультиметра в положение "OFF". Отключите щупы от любых исследуемых цепей и входных гнезд мультиметра.
- (2) Удалите два специальных винта на крышке отсека батареи и снимите крышку.
- (3) Удалите использованную батарею и замените её новой 9 В батареей (типа: IEC6F22, JIS006P или NEDA1604).
- (4) Перед использованием мультиметра установите на место и надежно закрепите крышку отсека батареи.

**Замена предохранителей**

Процедура замены предохранителей:  
 (1) Установите кнопку включения мультиметра в положение "OFF". Отключите щупы от любых исследуемых цепей и входных гнезд мультиметра.

- (2) Удалите два специальных винта на крышке отсека батареи и снимите крышку.  
 (3) Удалите сгоревший плавкий предохранитель и замените плавким предохранителем того же самого типа и номинала. Убедитесь, что новый плавкий предохранитель надежно вставлен в держатель.  
 (4) Вход **mA** защищен быстродействующим керамическим плавким предохранителем 0.5 A/250 В, Ø 5 X 20.  
 Вход **A** защищен быстродействующим керамическим плавким предохранителем 10 A/250 В, Ø 6.3 X 32.  
 (5) Перед использованием мультиметра установите на место и надежно закрепите крышку отсека батареи.

**Прочее**

- (1) Регулярно проводите чистку Вашего мультиметра влажной тканью и умеренным моющим средством. Не используйте абразивы, растворители, или спирт.  
 (2) При выявлении любых повреждений или неполадок в работе, прекратите дальнейшую эксплуатацию мультиметра до проведения его проверки.

**Технические данные****Основные характеристики**

Максимальное напряжение между входными гнездами и землей: 1000 В.

Дисплей: макс. показание – 1999, автоматическая индикация полярности и 40-сегментный графический дисплей.

Индикация перегрузки: "OL".

Индикация разряда батареи: .

Время обновления результата: около 3 раз в секунду.

Фиксация текущего показания на дисплее.

Возможность подсветки дисплея.

Питание: батарея 9 В, типа IEC6F22, JIS006P или NEAD1604.

Температура: рабочая 0~40°C;  
хранения -10~50°C.

Относительная влажность: 20~80%

Безопасность: разработан в соответствии с IEC1010-1; 1000 В CAT II.

Габаритные размеры: 195X92X43 (мм).

**Разрешение и точность.**

Погрешность определяется как  $\pm$  (%) от измеренного значения + число значений единицы младшего разряда: D) при температуре 18~28°C и относительной влажности не более 80%.

Все приведенные ниже характеристики гарантируются в течение не менее одного года.

**(1). Постоянное напряжение**

Диапазон	Разрешение	Погрешность
200mV	0.1mV	$\pm$ (0.5%+3D)
2V	0.001V	
20V	0.01V	
200V	0.1V	
1000V	1V	$\pm$ (0.8%+3D)

Входное сопротивление: 10 МОм.

Защита от перегрузки: постоянное напряжение 1000 В или действующее переменное 700 В.

**(2). Переменное напряжение**

Диапазон	Разрешение	Погрешность
200mV	0.1mV	$\pm$ (1.0%+5D)
2V	0.001V	
20V	0.01V	
200V	0.1V	
700V	1V	$\pm$ (1.2%+5D)

Входное сопротивление: 10 МОм.

Диапазон частот: 40~400Гц.

Защита от перегрузки: постоянное напряжение 1000 В или действующее переменное 700 В.

**(3). Постоянный ток**

Диапазон	Разрешение	Погрешность
2mA	0.001mA	$\pm$ (1.0%+3D)
20mA	0.01mA	
200mA	0.1mA	$\pm$ (1.5%+5D)
10A	0.01A	$\pm$ (2.0%+5D)

Защита от перегрузки:

диапазон mA - предохранитель 0.5 A/250 В;

диапазон A - предохранитель 10 A/250 В.

**(4). Переменный ток**

Диапазон	Разрешение	Погрешность
2mA	0.001mA	$\pm$ (1.2%+5D)
20mA	0.01mA	
200mA	0.1mA	$\pm$ (2.0%+5D)
10A	0.01A	$\pm$ (3.0%+5D)

Защита от перегрузки:

диапазон mA - предохранитель 0.5 A/250 В;

диапазон A - предохранитель 10 A/250 В.

Диапазон частот: 40~400Гц.

**(5). Сопротивление**

Диапазон	Разрешение	Погрешность
200 Ом	0.1 Ом	$\pm$ (1.0%+3D)
2kОм	0.001kОм	
20kОм	0.01kОм	
200kОм	0.1kОм	
2Mом	0.001Mом	
20Mом	0.01Mом	
200Mом	0.1Mом	$\pm$ (5.0%+3D)

Напряжение холостого хода: 0.45 В.

Защита от перегрузки: амплитуда напряжения 250 В.

**(6). Емкость**

Диапазон	Разрешение	Погрешность
2нФ	0.001нФ	$\pm$ (4.0%+5D)
20нФ	0.01нФ	
200нФ	0.1нФ	
2мкФ	0.001мкФ	
20мкФ	0.01мкФ	

**(7). Индуктивность**

Диапазон	Разрешение	Погрешность
2мГн	0.001мГн	$\pm$ (4.0%+5D)
20мГн	0.01мГн	
200мГн	0.1мГн	
2Гн	0.001Гн	
20Гн	0.01Гн	

Защита от перегрузки: предохранитель 200mA/250V (быстродействующий, сопротивление  $\leq$  1 Ом).

Измеряемая индуктивность:  $Q \geq 10$ , импеданс  $\leq$  1kОм.

**(8). Частота**

Диапазон	Разрешение	Погрешность
20кГц	0.01кГц	$\pm$ (1.5%+5D)

Чувствительность: действ. 200 мВ.; входной сигнал: действ. не более 10В.  
Защита от перегрузки: 250В.

**(9). Температура**

Диапазон	Разрешение	Погрешность
-20~1000°C	1°C	$\pm$ (3.0%+3D)

Защита от перегрузки:

mA — предохранитель 0.5A/250V.

**(10). hFE транзистора**

Диапазон	Функция
hFE	Индикация приближенного значения hFE проверяемого транзистора (любого типа) (0-1000)

Ток базы: около 10мкА;

напряжение коллектор- эмиттер: около 2.8В.

**(11). Проверка диодов**

Диапазон	Разрешение	Функция
	1mV	Индикация приближенного значения напряжения прямого смещения диода

Тестовый постоянный ток: около 1mA

Напряжение холостого хода: около 2.8В

Защита от перегрузки: постоянное или действ. переменное 250В.

**(12). Прозвонка цепи**

Диапазон	Функция
	Звуковой сигнал при сопротивлении ниже 50 Ом.

Напряжение холостого хода: 0.45 В.

Защита от перегрузки: постоянное или действ. переменное 250В.

**(13). ТТЛ логика**

Диапазон	Функция
	При напряжении (низкий уровень) $\leq$ 0.8В на дисплее появится символ "▼" и будет включен звуковой сигнал. При напряжении (высокий уровень) $\geq$ 2.0В на дисплее появится символ "▲".

Защита от перегрузки: постоянное или действ. переменное 250В.

**Комплект поставки**

Пожалуйста, проверьте комплект поставки Вашего мультиметра и убедитесь в его соответствии приведенному ниже списку.

Мультиметр.....	1
Комплект щупов (2 шт.: красный и черный).....	2
Термопара.....	1
Руководство по эксплуатации.....	1